

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 2025/08/08

Zleceniodawca:

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AutoCons.1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży .

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu w dniu 11.08.2025 r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAQ 2919711.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VIII-2025

Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	YV1LC68UCJ1380617
Marka:	VOLVO	Nr rejestracyjny:	WGM92167
Model pojazdu:	XC 90 2.0 D5 MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	039-06016
Wersja:	Inscription AWD Getr	Rok produkcji:	2018

Wskazanie drogomierza	143339 km
Data pierwszej rejestracji	2018/04/20
Data ważności badania technicznego	2025/04/16
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całkow.	2630 kg

Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1969 ccm / 173kW (235KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SZARY 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm System Volvo Guard	37	Relingi dachowe zintegrowane
2	Czujnik deszczu	38	Roleta do bagażnika półautomatyczna
3	Czujniki parkowania - tył	39	Schówek pod podłogą bagażnika
4	Drzwi tyłu nadwozia otwierane elektrycznie	40	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40
5	Dywaniki tekstylne Inscription	41	Sterowanie radiem w kierownicy
6	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	42	System CTC - system kontroli trakcji w zakręcie
7	Fotele absorbujące energię zderzenia	43	System Driver Alert wykrywający zmęczenie kierowcy
8	Fotele komfortowe	44	System informowania o znakach drogowych RSI
9	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	45	System ochrony kierowcy/pasażera przed uderzeniami z tyłu WHIPS
10	Immobilizer	46	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu LDW
11	Kierownica 3-ramienna	47	System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu EBL
12	Kierownica pokryta skórą i aluminium	48	System poprawy jakości powietrza w kabinie AQS
13	Kierownica wielofunkcyjna	49	System Sensus Connect Infotainment
14	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia z wykończeniem aluminiowym	50	System stabilizacji toru jazdy ESC
15	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	51	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
16	Kluczyk Inscription w kolorze tapicerki	52	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
17	Kolumna kierownicy regulowana	53	System unikania i łagodzenia zderzeń na skrzyżowaniach
18	Krata wlotu powietrza chromowana	54	System unikania i łagodzenia zderzeń z pieszymi i rowerzystami
19	Kurtyny powietrzne boczne	55	System wspomagania hamowania - City Safety
20	Listwa na bocznych drzwiach chromowana z logo Inscription	56	System wspomagania nagłego hamowania EBA
21	Listwa progu bagażnika aluminiowa	57	System zabezpieczeń bocznych SIPS
22	Listwy boczne okien chromowane	58	System zapobiegający przewracaniu się samochodu RSC
23	Listwy progowe Inscription podświetlane	59	System zwalniania pedału hamulca
24	Logo Inscription na zagłówkach foteli	60	Szyby barwione
25	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	61	Światła do jazdy dziennej LED
26	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	62	Światła p/mgielne przednie
27	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	63	Tarcze kół aluminiowe 20" 10-ramienne Diamond Cut/Tinted Silver
28	Napinacze pasów bezpieczeństwa	64	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
29	Pakiet czystego wnętrza Clean Zone	65	Wspomaganie układu kierowniczego
30	Pakiet Oświetlenia Wnętrza poziom III	66	Wybór trybów jazdy Drive Mode
31	Podłokietnik centralny przedni	67	Wykończenie wnętrza Inscription Linear Walnut
32	Poduszka powietrzna kierowcy	68	Wykończenie zewnętrzne z przodu elementami chromowanymi
33	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	69	Wyświetlacz zegarów 12,3" cyfrowy
34	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością	70	Zamek centralny zdalnie sterowany

- odłączenia
- 35 Poduszki powietrzne boczne przednie71 Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
- 36 Reflektory przednie LED

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Audio System High Performance
Głośniki 10 szt.
Złącze "USB"
Złącze "AUX"
Wyświetlacz 9" dotykowy
Wzmacniacz audio 330W
- 3 Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- 4 Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią położenia
Fotel pasażera z pamięcią położenia
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 5 Fotele komfortowe z tapicerką skórzaną Nappa
Tapicerka ze skóry Nappa (8**A)
Fotele komfortowe
- 6 Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- 7 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 8 System Bezpieczeństwa Intellisafe Assist
Tempomat aktywny
System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA)
System ostrzegania Distance Alert
System Queue Assist
- 9 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Asystent parkowania równoległego i prostopadłego (dopłata)
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
Asystent parkowania równoległego
Asystent parkowania prostopadłego
- 2 Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- 3 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Kamera cofania
- 5 Lakier metalizowany "Osmium Grey"
- 6 System Apple Carplay
- 7 System nawigacji satelitarnej Sensus

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]	
Przednie lewe:	*CONTINENTAL	275/50	R20	113W	XL SPORT CONTACT 5 TL SUV MO	4,5
Przednie prawe:	*CONTINENTAL	275/50	R20	113W	XL SPORT CONTACT 5 TL SUV MO	4,5
Tylne lewe:	*CONTINENTAL	275/50	R20	113W	XL SPORT CONTACT 5 TL SUV MO	3,0
Tylne prawe:	*CONTINENTAL	275/50	R20	113W	XL SPORT CONTACT 5 TL SUV MO	3,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

- KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

(-)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2018/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 1 miesiąc wcześniej, zatem jego okres eksploatacji jest dłuższy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika ujemna korekta wartości.
- KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE

(+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.
- KOREKTA ZA PRZEBIEG

(+)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 174 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 30 661 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 4,29%.
- KOREKTY RÓŻNE:

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw

(-)

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Aktualność badań technicznych

(-)

Podstawą do zastosowania korekty jest wada prawna w postaci zakazu użytkowania pojazdu na dzień 2025/08/26, koszt wykonania wymaganego badania technicznego jak też, szczególnie w przypadku pojazdów wieloletnich i trwale wyłączonych z eksploatacji, ewentualna konieczność przeprowadzenia usprawniającej pojazd naprawy.

Stwierdzone braki i uszkodzenia

(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM

(-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE

(-)


Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.
- OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU
-
- NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne
- | L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|---|------|---------|
| 1 | Pokrywa przednia | | Odpryski powłoki lakierowej | | |
| 2 | Drzwi boczne przednie | L | Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej. | | |
| 3 | Drzwi boczne przednie | P | Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej. Wgniecione. | | |
| 4 | Drzwi boczne tylne | L | Odpryski powłoki lakierowej | | |
| 5 | Drzwi boczne tylne | P | Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej. | | |
| 6 | Próg | L | Zarysowania powłoki lakierowej | | |
| 7 | Próg | P | Zarysowania powłoki lakierowej | | |
| 8 | Błotnik tylny | L | Zarysowania powłoki lakierowej na powierzchni pod drzwiami. | | |
- 3.23919180 Sebastian Kurmanowski upr.AutoCons.1234,RS01444.

System INFO-EKSPERT / SRTSiRD

Strona 4



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

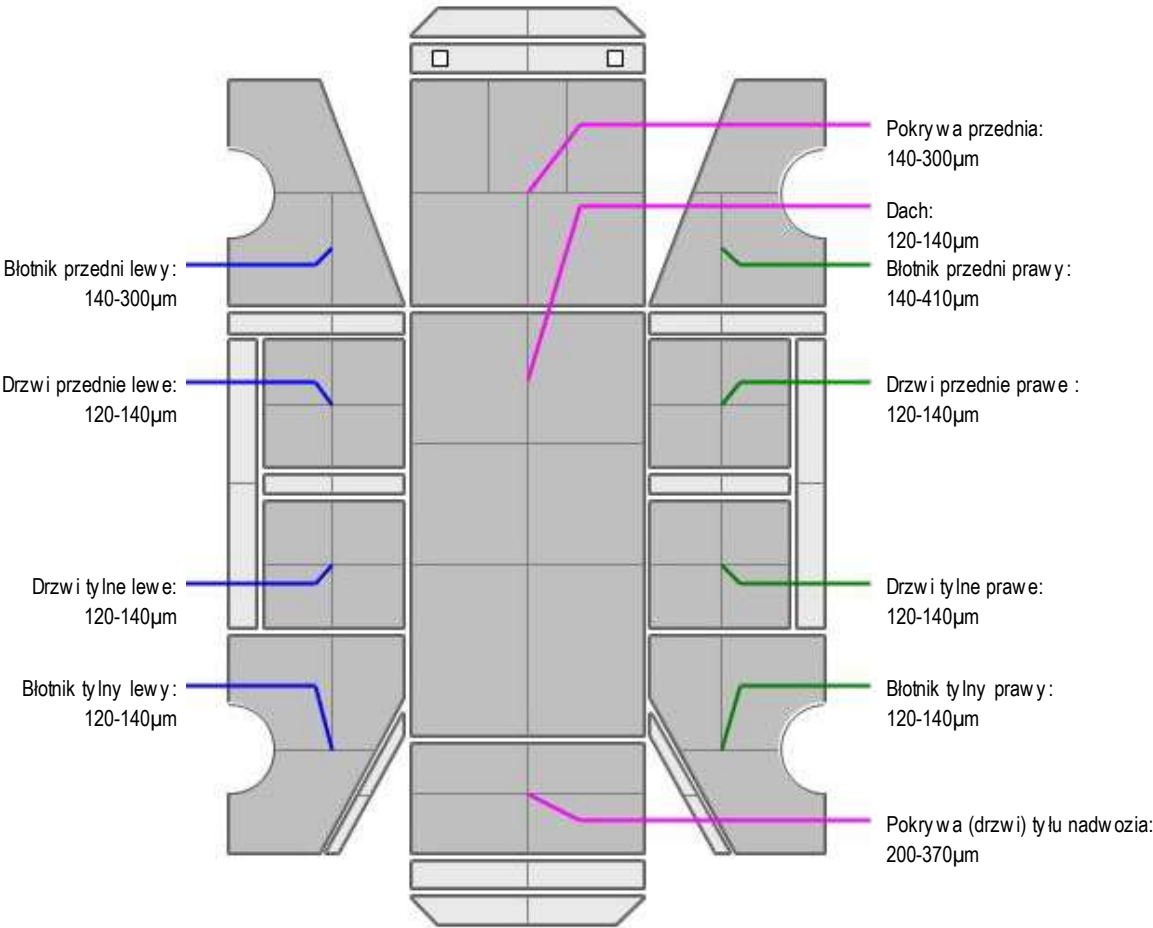

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		140-300µm	
2	Dach		120-140µm	
3	Błotnik przedni	L	140-300µm	
4	Drzwi przednie	L	120-140µm	
5	Drzwi tylne	L	120-140µm	
6	Błotnik tylny	L	120-140µm	
7	Błotnik przedni	P	140-410µm	
8	Drzwi przednie	P	120-140µm	
9	Drzwi tylne	P	120-140µm	
10	Błotnik tylny	P	120-140µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		200-370µm	



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Spoiler przedni		Zarysowany, odkształcony, uszkodzone mocowanie.		
3	Krata wlotu powietrza		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Reflektor	L	Głęboko zarysowany.		
5	Zderzak tylny		Zarysowany. Dolna część	Zderzak tylny odkształcony w okolicy	

		zderzaka wycięta pod hak holowniczy.		mocowania prawego.	
6	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

- Krata dolna zderzaka przedniego-uszkodzone mocowanie.
- Listwa łukowa błotnika tl- zarysowana.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	P	Zarysowania.		
2	Kanapa tylna		Odkształcenia materiału spowodowane przez fotelik dziecięcy.		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzenia, zarysowania w części tylnej.		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone, zarysowania.		

- Wykładzina pokrywy bagażnika - głębokie zarysowania.
- Wykładzina podłogi tyl- zarysowania.

Układ klimatyzacji uruchomiono- prawidłowa zdolność chłodzenia.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej, zabrudzenia klejem do opon.		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej, zabrudzenia klejem do opon.		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej, zabrudzenia klejem do opon.		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej, zabrudzenia klejem do opon.		

JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych (nawierzchnia żwir) pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkością nie przekraczającą 20 km/h:

1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń.
3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

Poziom paliwa rezerwa.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK Ostatni odnotowany przegląd wykonano 24.07.2020r przy przebiegu 43674km.
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Dwa kluczyki
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	Okazano uchwyt holowniczy oraz lejek.
5	Podnośnik samochodowy	NIE
6	Instrukcja obsługi	TAK
7	Zestaw naprawczy koła	TAK

8	Gaśnica	TAK
9	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
10	Apteczka	TAK

Pojazd zabrudzony, zakurzony- możliwość wystąpienia dodatkowych uszkodzeń niemożliwych do stwierdzenia w trakcie oględzin. Pochodzi z rynku wtórnego windykacji.
Zgodnie z bazą CEPIK w dniu 02.11.2020r odnotowano powstanie szkód istotnej (układ kierowniczy).

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Pojazd z rynku krajowego.

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.
Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14

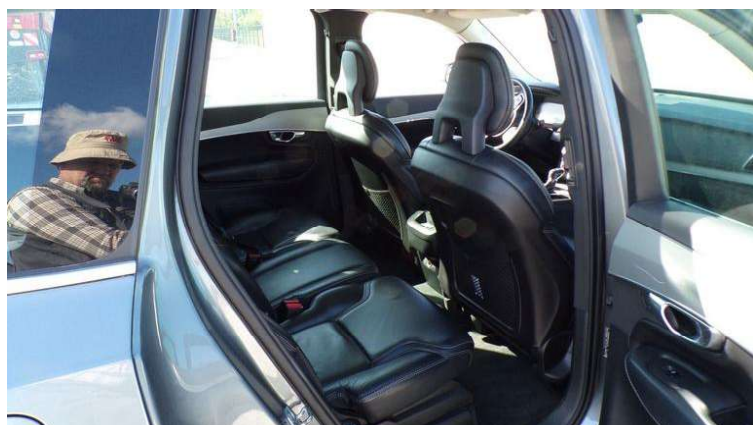

Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53

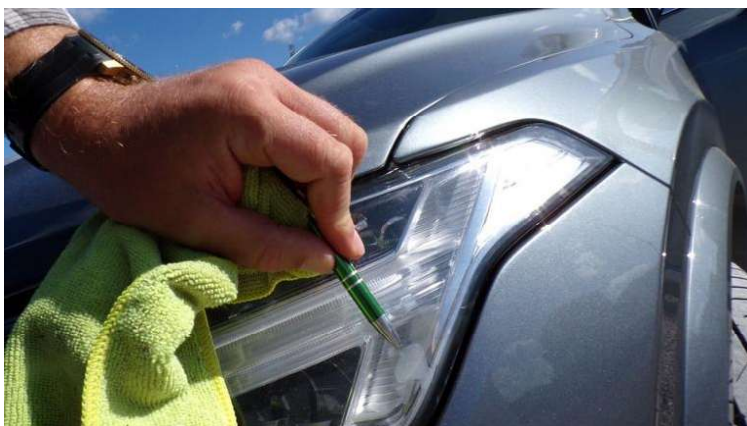

Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58

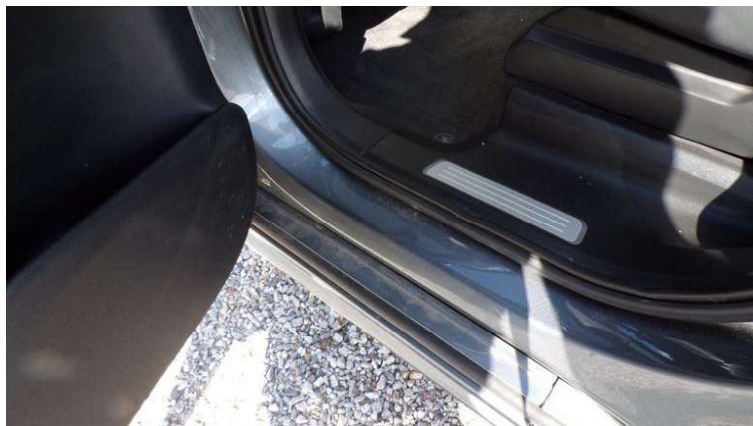


Fot. nr 59




Fot. nr 60




Fot. nr 61

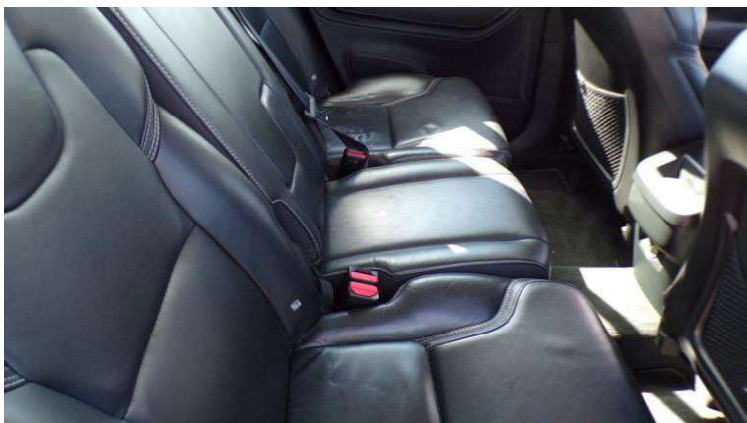


Fot. nr 62

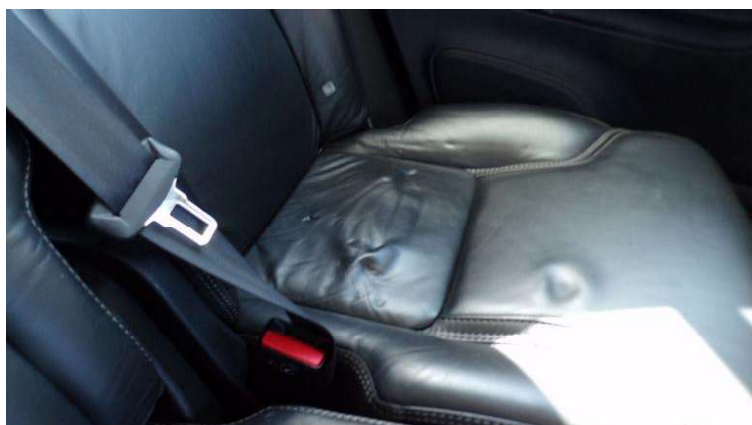

Fot. nr 63

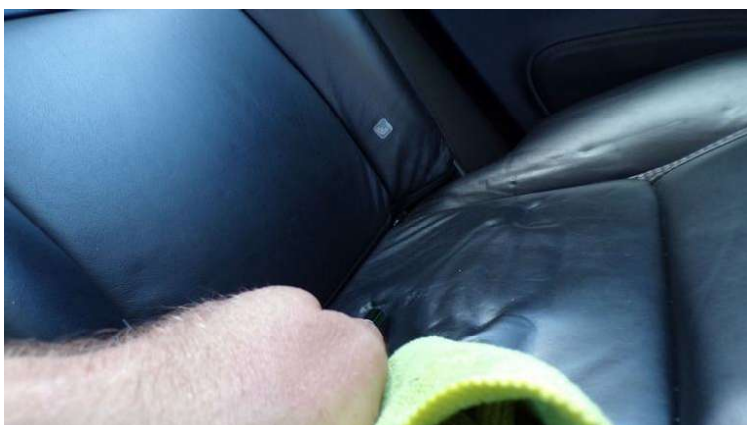


Fot. nr 64

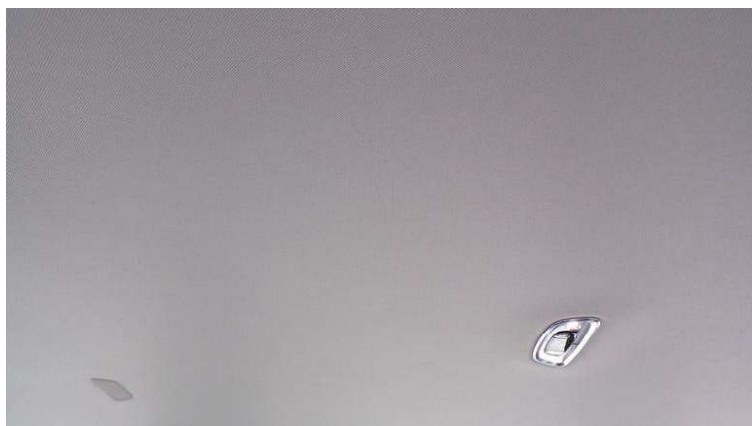

Fot. nr 65



Fot. nr 66

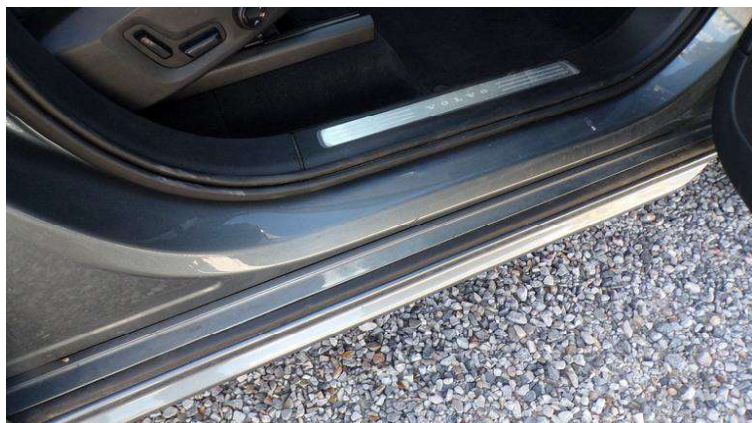

Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71




Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74

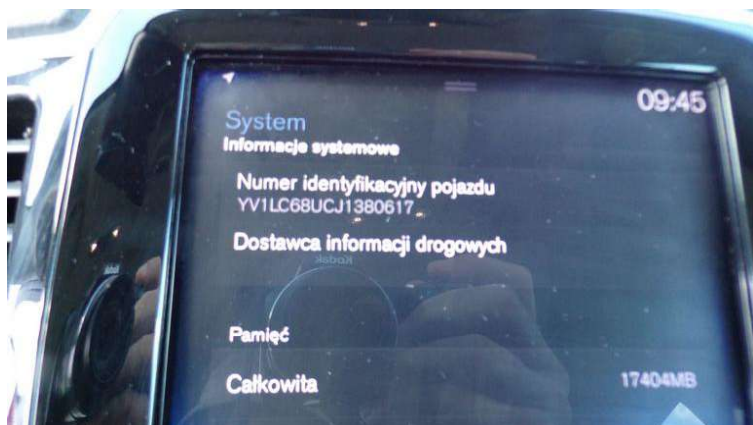

Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 13/08/2025IMP

z dnia: 2025/08/18

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.