

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 2026/07/10

Zleceniodawca:

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AUTOCONS 1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu w dniu 20.07.2026r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny Tymczasowy (scan) Seria-PC/AAI 3235672.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **WU A Z Z Z 8 V 6 L A 9 0 4 0 8 2**

Marka: **AUDI**

Nr rejestracyjny: **GA139GG**

Model pojazdu: **RS3 Sportback Quattro 2.5 TFSI MR`19 E6d 8V**

Nr Info-Ekspert: **002-03535**

Wersja: **S tronic**

Rok produkcji: **2020**

Wskazanie drogomierza

123102 km

Data pierwszej rejestracji

2020/09/04

Data ważności badania technicznego

2025/02/06

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Dop. masa całkow.

2065 kg*

Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	2480 ccm / 294kW (400KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	5 / rzędowy / 20
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	CZARNY 2-warstwowy typu perła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Aplikacje dekoracyjne "3D LUV"	34	Podłokietnik przedni
2	Asystent parkowania plus z widokiem selektywnym	35	Podsufitka tkaninowa
3	Asystent ruszania	36	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Blokada drzwi elektryczna	37	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
5	Blokada prędkości maksymalnej elektroniczna	38	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
6	Czujnik deszczu	39	Poduszki powietrzne boczne przednie
7	Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa	40	Radio MMI plus
8	Czujnik zmiernych	41	Reflektory w technologii LED
9	Dywaniki przód/tył	42	Reflektory z automatyczną regulacją zasięgu
10	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	43	Spoiler dachowy
11	Fotel kierowcy ze wsparciem przestrzeni pod udami	44	Spoiler tylny
12	Fotel pasażera z regulacją wysokości	45	System Audi Drive Select
13	Fotel pasażera ze wsparciem przestrzeni pod udami	46	System Audi Music Interface
14	Fotele przednie sportowe	47	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
15	Funkcja wykrywania pieszych	48	System Start/Stop
16	Kierunkowskazy tylne dynamiczne	49	Szyba przednia akustyczna
17	Klimatyzacja automatyczna	50	Szyby atermiczne
18	Kluczyk komfortowy	51	Szyby przednie regulowane elektrycznie
19	Kurtyny powietrzne boczne	52	Światła do jazdy dziennej
20	Listwy progowe z wstawką aluminiową	53	Światła mijania włączane automatycznie
21	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	54	Światła na złe warunki pogodowe
22	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	55	Światła statyczne skątne
23	Lusterka zewnętrzne w kolorze aluminium	56	Tapicerka ze skóry "Feinnappa" ze szwem kontrastowym
24	Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne	57	Tarcze kół aluminiowe 19" 5-ramienne
25	Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy convex	58	Tempomat
26	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera asferyczne	59	Układ hamulcowy RS
27	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera convex	60	Układ kierowniczy progresywny
28	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	61	Układ zmywania reflektorów
29	Oparcie siedzeń tylnych składane	62	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
30	Optyka aluminium we wnętrzu	63	Wykładzina dodatkowa bagażnika
31	Pakiet "Oświetlenie wnętrza"	64	Zamek centralny zdalnie sterowany
32	Pakiet schowków i wyposażenia bagażnika	65	Zestaw narzędzi
33	Pakiet Światła	66	Złącze Bluetooth

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
2	Audio System Audi Sound Wzmacniacz audio 180W Głośniki 10 szt. wraz z głośnikiem centralnym w tablicy rozdzielczej i subwooferem w tylnej półce
3	Fotele przednie podgrzewane

- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Kierownica wielofunkcyjna sportowa skórzana ze sterowanie skrzynią biegów
 - Kierownica wielofunkcyjna sportowa skórzana 3-ramienna
 - Kierownica ze spłaszczonym wieńcem
 - Kierownica ze sterowaniem skrzynią biegów
- 5 Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem
 - Komputer pokładowy
 - Wyświetlacz kolorowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Audio System Bang & Olufsen Sound (dopłata)
 - 2 Fotele przednie sportowe "S" (dopłata)
 - 3 Lakier kryształowy Czarny Panther
 - 4 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Dysze spryskiwaczy podgrzewane
 - 5 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia (dopłata)
 - 6 Pakiet systemów asystujących (dopłata)
 - System Audi parking
 - Tempomat adaptacyjny
 - System "Audi active lane assist"
 - 7 Reflektory w technologii LED Matrix (dopłata)
 - 8 System Audi smartphone Interface
 - 9 System nawigacji Satelitarnej MMI Navigation Plus + MMI touch
 - Panel obsługowy MMI
 - System nawigacji Satelitarnej MMI Navigation Plus
 - 10 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
 - 11 Tapicerka ze skóry "Feinnappa" z pikowaniem (dopłata)
 - 12 Zawieszenie Audi Magnetic Ride

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI	255/30	R19	91Y	XL P ZERO	4,0
Przednie prawe:	*PIRELLI	255/30	R19	91Y	XL P ZERO	4,0
Tylne lewe:	*PIRELLI	235/35	R19	91Y	XL P ZERO TL	4,0
Tylne prawe:	*PIRELLI	235/35	R19	91Y	XL P ZERO TL	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

- KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ (+)
- Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2020/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 4 miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.
- KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE (+)
- Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.
- KOREKTA ZA PRZEBIEG (+)
- Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 123 400 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 298 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 0,04%.
- KOREKTY RÓŻNE:
- Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw (-)
- Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Aktualność badań technicznych (-)

Podstawą do zastosowania korekty jest wada prawna w postaci zakazu użytkowania pojazdu na dzień 2026/07/27, koszt wykonania wymaganego badania technicznego jak też, szczególnie w przypadku pojazdów wieloletnich i trwale wyłączonych z eksploatacji, ewentualna konieczność przeprowadzenia usprawniającej pojazd naprawy.

Stwierdzone braki i uszkodzenia (-)

Stwierdzone braki i uszkodzenia. Brak kluczyków, brak możliwości wykonania jazdy próbnej.

KOREKTY RÓŻNE RAZEM (-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE (-)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej, złamany w przedniej części.		
2	Błotnik przedni	P	Wgnieciony, odkształcony.		
3	Pokrywa przednia		Odkształcona, złamana.		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenie punktowe.		
5	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania.		
6	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania.		
7	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej		
8	Słupek przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Próg	L	Odpryski powłoki lakierowej		
10	Próg	P	Odpryski powłoki lakierowej		
11	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania.	Ślady prowizorycznego zabezpieczenia krawędzi dolnej. Ubytki powłoki.	
12	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej	Ślady prowizorycznego zabezpieczenia krawędzi dolnej. Ubytki powłoki.	
13	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		
14	Wzmocnienie czołowe		Pęknięte.		



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

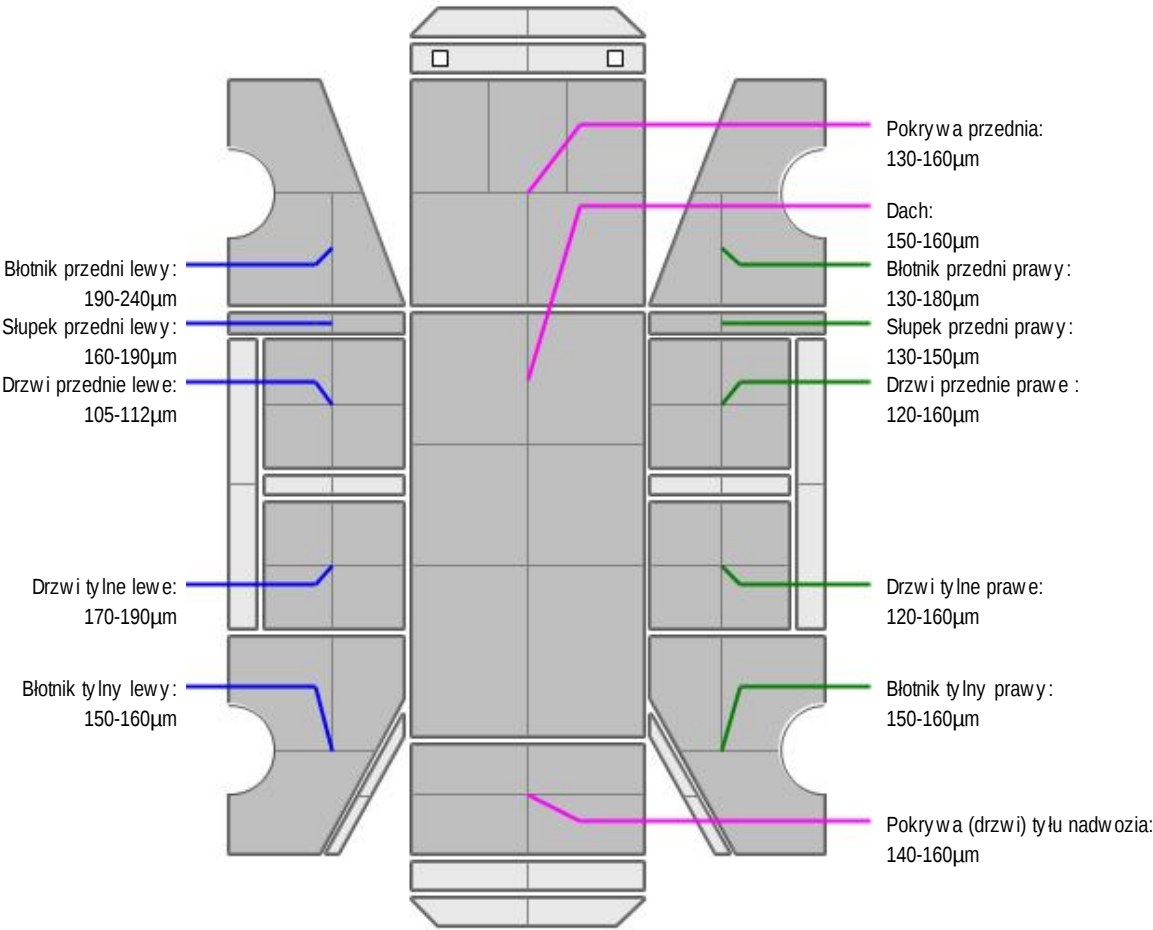

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		130-160µm	
2	Dach		150-160µm	
3	Błotnik przedni	L	190-240µm	
4	Słupek przedni	L	160-190µm	
5	Drzwi przednie	L	105-112µm	
6	Drzwi tylne	L	170-190µm	
7	Błotnik tylny	L	150-160µm	
8	Błotnik przedni	P	130-180µm	
9	Słupek przedni	P	130-150µm	
10	Drzwi przednie	P	120-160µm	
11	Drzwi tylne	P	120-160µm	
12	Błotnik tylny	P	150-160µm	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		140-160µm	



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Pęknięty, zarysowany.		
2	Wspornik zderzaka przedniego		Odkształcony złamany.		
3	Krata wlotu powietrza		Pęknięta, brak logo.		

4	Reflektor	P	Urwane zaczepy mocowania		
5	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
6	Zderzak tylny		Zarysowany, wgniecenie.		
7	Szyba przednia		Pęknięta.		
8	Szyba tylna		Zarysowania		
9	Ramię i pióro wycieraczki tylnej		Pióro zużyte.		

- Sprężyna gazowa pokrywy przedniej- niesprawna.
- Radar przedni- pęknięte mocowania, pęknięta obudowa.
- Aborber przedni-rozezerwany.
- Szyba błotnika tp- zarysowania uszczelki.
- Nadkole pp- pęknięte.

prawdopodobne dalsze uszkodzenia po demontażu zderzaka oraz zespołu chłodnic.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kondensator klimatyzacji (skraplacz)		Wgnieciony, zdeformowany.		

- Dywanik kierowcy - przetarcie materiału.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Chłodnica powietrza (silnik doładowany)	Odkształcona, rozerwana.		
2	Chłodnica wody	Odkształcona		



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	L	Przecięty bok opony		
2	Opona koła tylnego	P	Przecięty bok opony		
3	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Głęboko zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Głęboko zadrapania krawędzi bocznej		
5	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
6	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Głęboko zadrapania krawędzi bocznej		

Pojazd posiada tarcze kół firmy BBS w miejsce oryginalnych tarcz.



UKŁAD HAMULCOWY

- Elementy ciemne układu hamulcowego tył -rdzawy nalot, ogniska korozji.
- Z oznaczeń wynika że z przodu zastosowano układ hamulcowy AUDI CERAMIC

JAZDA KONTROLNA

Nie wykonano jazdy próbnej. Pojazd uszkodzony przodem bez kluczyków. Po podłączeniu zewn. źródła prądu odczytano przebieg. Drzwi pp,tp,tl,pokrywa tylna nie otwiera się , Brak możliwości weryfikacji komory bagażnika oraz naklejki VIN .

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Brak
3	Dowód rejestracyjny	NIE Okazano scan dowodu tymczasowego
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
5	Podnośnik samochodowy	NIE
6	Instrukcja obsługi	NIE
7	Gaśnica	NIE
8	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
9	Apteczka	NIE

Pojazd z rynku wtórnego windykcacji. Pojazd nie posiada tablic rejestracyjnych.
Zgodnie z inforamcją CEPIK w dniu 20.02.2024 r odnotowano powstanie szkody istotnej. W dniu 20.11.2024r zgłoszono kradzież pojazdu. W dniu 11.03.2025r

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Pojazd z rynku krajowego.

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.
Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28

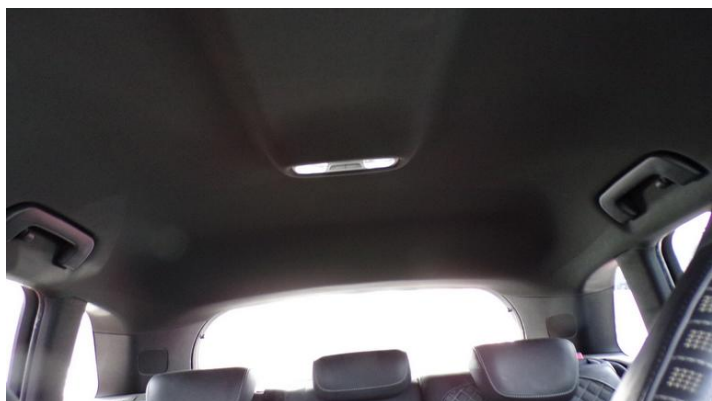

Fot. nr 29

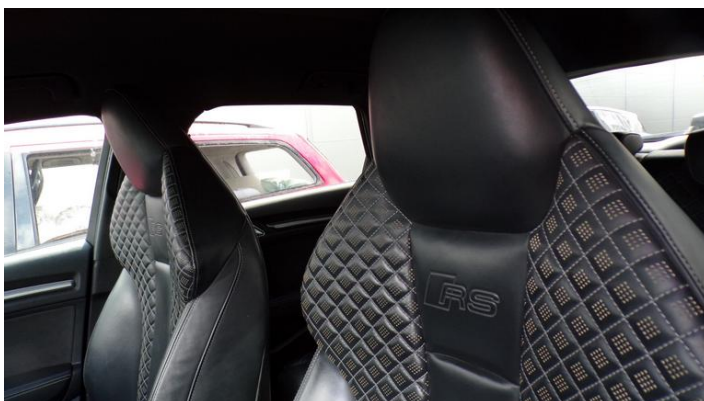

Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33

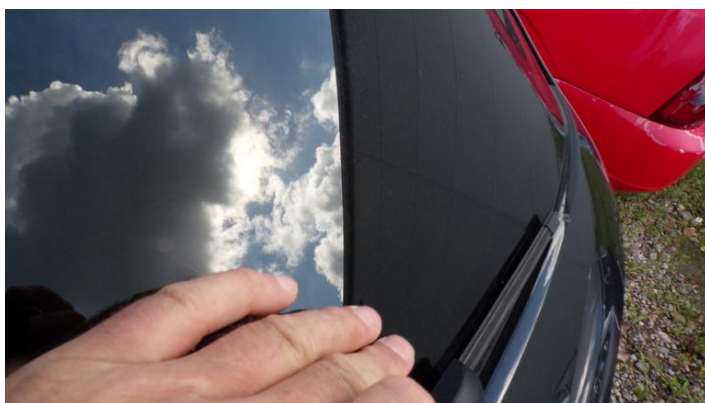

Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42

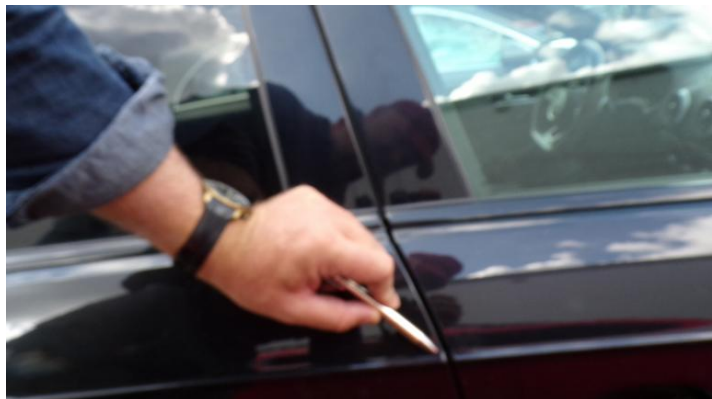

Fot. nr 43



Fot. nr 44

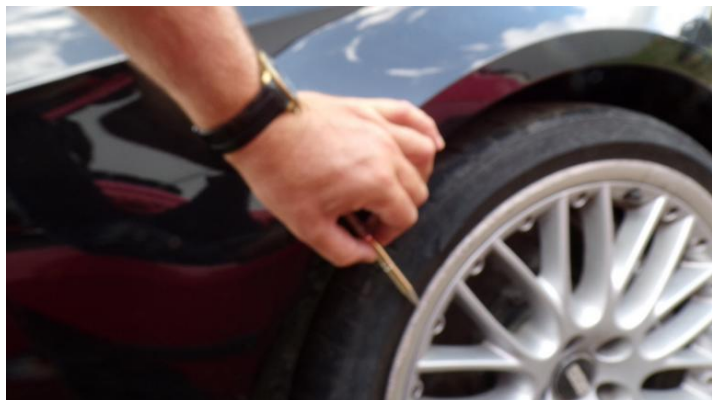

Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53

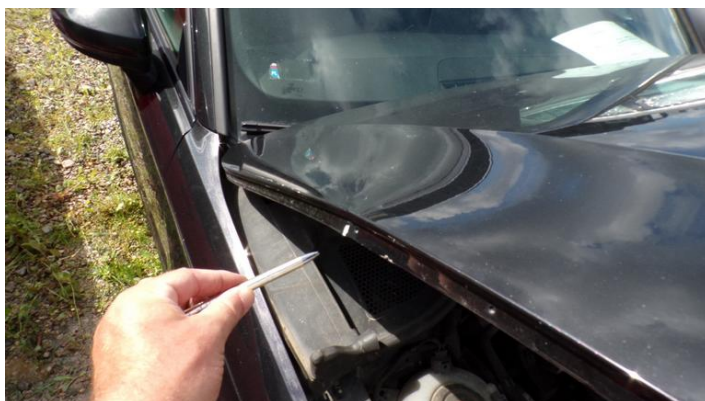

Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63

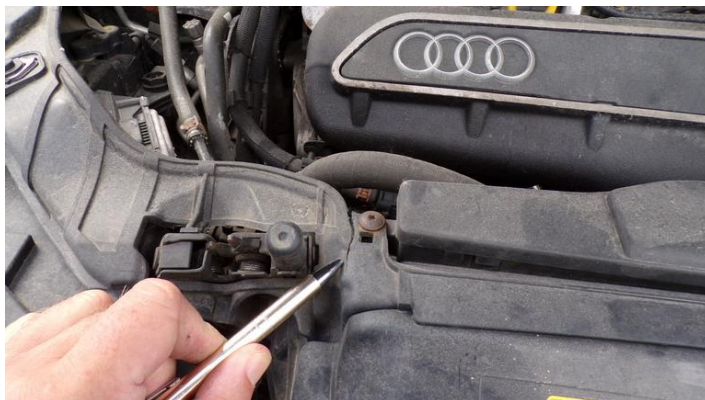

Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70




Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73

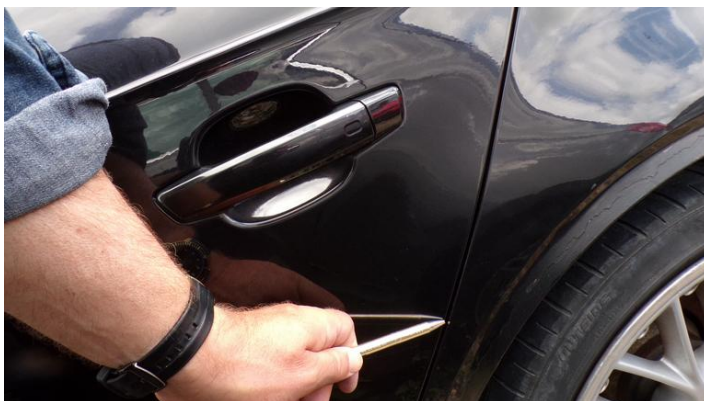

Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81




Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84

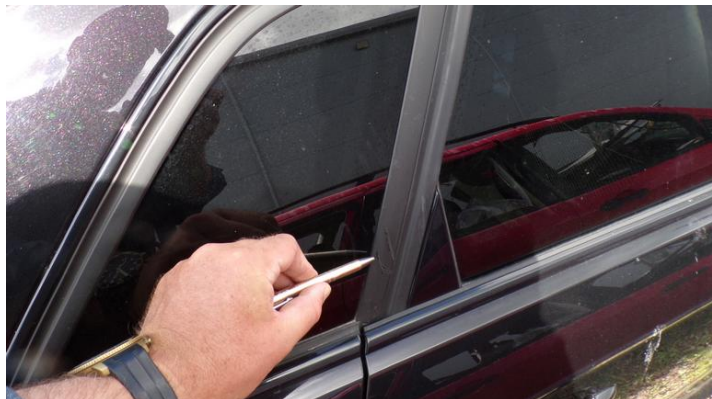

Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 23/07/2026IMP

z dnia: 2026/07/27

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.