

Data wyceny **4.09.2026**
 Wycena na dzień **04.09.2026**
 Numer licencji / użytkownik **20342 / Sergiusz Kęczkowski RS1882 Mateusz Chłodek**

DANE POJAZDU - kod EC 0154296

Numer rejestracyjny / numer VIN	GA337LP / YV1LFK2V4R1172369
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	15.05.2023 / 40
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	29 787 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	71 200 / -41 413
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	VOLVO
Model	XC90 19-24
Typ	XC90 B5 D AWD Ultimate Bright 7os aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 7
Okres dostępności	1.12.2021 - 28.02.2024
Pojemność silnika (ccm)	1969
Moc kW / KM	173 / 235
Paliwo / katalizator	Diesel / Brak
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.08)	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag chroniący kolana kierowcy
- Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Alarm VOLVO z czujnikiem ruchu i czujnikiem przechyłu
- Android Auto i Apple Carplay
- Apteczka samochodowa
- Blokada schowka, centralna
- Blokada tylnych drzwi, elektryczna
- Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu
- CTC - kontrola trakcji w zakręcie
- Czujnik deszczu
- Czujnik wilgoci
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód
- Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
- Czujniki zapięcia pasów
- Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu
- Drive Mode - Regulacja trybów jazdy
- Dywaniki podłogowe Inscription
- Dywaniki tekstylne dla 3-go rzędu siedzeń
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- Elementy stylizacji nadwozia, chromowane
- ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji
- Felgi aluminiowe 20, 10-ramienne Diamond Cut/Black z ogumieniem 275/45
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- Fotele pochłaniające energię zderzenia
- Fotele przednie ogrzewane
- Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotele tylne ogrzewane
- Funkcja Auto Hold
- Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej
- Gniazdo USB (x2)
- Grill przedni wersji Inscription
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60
- Keyless entry - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu oraz otwieranie drzwi bagażnika
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z wykończeniem aluminiowym
- Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie
- Klimatyzacja automatyczna, 4-strefowa (z panelem regulacji temperatury dla 2 rzędu)
- Klimatyzacja dla trzeciego rzędu siedzeń
- Kluczyk w kolorze tapicerki
- Komputer pokładowy
- Końcówki wydechu - zintegrowane, podwójne
- Lakier uni
- Lampki do czytania z przodu i z tyłu
- Lane Departure Warning - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu
- Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu
- Listwa progowa, podświetlana
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie
- Ładowarka indukcyjna do smartfona
- Nakładka ochronna otworu ładunkowego - metalowa
- Nawigacja Sensus
- Okno dachowe panoramiczne
- Oświetlenia wnętrza poziom III
- Pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi - przód i tył
- Podłokietnik przedni z uchwytami na kubki
- Podłokietnik tylny z uchwytami na kubki i schowkiem
- Podłokietnik z uchwytem na kubek i schowkiem po lewej/prawej stronie w trzecim rzędzie
- Podsufitka wykończona nubukiem
- Podwyższenie siedziska środkowego tylnej kanapy
- Pokrywa wlewu paliwa otwierana elektrycznie
- Przełącznik zamka centralnego z diodą w przednich drzwiach
- Reflektory przednie LED, aktywne + światła do jazdy dziennej LED
- Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
- Relingi dachowe - jasne
- Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych
- Roleta bagażnika półautomatyczna
- Rolety przeciwsłoneczne w drzwiach tylnych
- RSC - układ stabilizacji przechyłu
- Schowek pod podłogą bagażnika
- Sensus Connect Infotainment System wraz z zestawem głośnomówiącym Bluetooth
- Siatka bagażowa na tunelu środkowym
- Siatka przedziału bagażowego, miękka
- Siedzenia tyle drugiego rzędu, mechanicznie składane
- Sterowanie systemem audio z kierownicy
- Stylizacja nadwozia Inscription
- Subwoofer
- System Audio High Performance Harman/Kardon - 14 głośników, USB/AUX
- System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround
- System inteligentnej informacji dla kierowcy (IDIS)
- System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy

- System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
- System poprawy jakości powietrza z jonizacją
- System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA)
- System Start/Stop
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami
- System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS)
- System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)
- Szyby boczne i tylna z hartowanego szkła
- Światła przeciwmgielne LED
- Tapicerka skórzana w tonacji czerni, wewnątrz w tonacji czerni
- Tarcze hamulcowe przednie 18 cali
- Tarcze hamulcowe tylne 18 cali, wzmocnione
- Tempomat aktywny (ACC)
- Trójkąt ostrzegawczy
- Trzecie światło STOP
- Tuner radia cyfrowego DAB
- Uchwyt na bilety parkingowe
- Uchwyty na torbę w bagażniku
- Udostępnianie połączenia internetowego poprzez Wi-Fi lub Bluetooth
- Układ oczyszczania lamp przednich
- Układ wspomagania hamowania City Safety
- Usługa Volvo On Call
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wycieraczki przedniej szyby z wbudowanymi spryskiwaczami
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala
- Wyświetlacz przezierny Head-Up Display (HUD)
- Zagłówki tylne składane elektrycznie
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zawieszenie Touring
- Zderzaki w kolorze nadwozia, Inscription
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Zwalnianie pedału hamulca

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

☐ Nadwozie	brak widocznych śladów korozji i napraw, lakier lekko zmatowiony
☐ Wnętrze	czyste, bez ubytków, drobne ślady zużycia
☐ Układ napędowy	bez wad i śladów wycieków, wymagane najwyżej drobne regulacje lub wymiana oleju
☐ Ogólny stan techniczny	co najwyżej konieczność wymiany klocków hamulcowych oraz/lub płynów eksploatacyjnych
☐ Historia użytkowania	pojazd bezwypadkowy lub po udokumentowanych naprawach z całkowitym przywróceniem do pełnej sprawności technicznej

OPONY

Zakup

Oś 1, Opona 1 (lewa), Pirelli, 275/35 R22 3523

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 1, Opona 2 (prawa), Pirelli, 275/35 R22 3523

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 2, Opona 1 (lewa), Pirelli, 275/35 R22 2423

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), Pirelli, 275/35 R22 2423**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Komentarz do korekty na miesiąc 1. rejestracji:**

Brak danych dot. pierwszej rejestracji pojazdu, przyjęto zatem jego uśredniony czas eksploatacji w badanym roku produkcji.

Notatka do wyceny:

Sprzedaż wymuszona - brak dowodu rejestracyjnego, pojazd powindykacyjny.

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*

Opis stanu technicznego pojazdu

VOLVO XC90 B5 D AWD Ultimate Bright 7os aut

GA337LP



Marka / model	VOLVO XC90 19-24	Nr rejestracyjny	GA337LP
VIN	YV1LFK2V4R1172369	Przebieg	29 787 km
Rok produkcji	2023	Silnik / moc	1969 cm ³ / 173 kW (235 KM)
Skrzynia / napęd	Automatyczna, 8 biegów / AWD	Nadwozie	Kombi, 5 drzwi / 7 miejsc

Wniosek końcowy

Pojazd w dobrym stanie ogólnym, z prawidłowym zakresem pomiarów lakieru na elementach metalowych. Stwierdzono uszkodzenia eksploatacyjne kół, opony oraz tylnego zderzaka, wymagające naprawy lub wymiany, a także drobne zarysowania kwalifikowane warunkowo. Jazda próbna została przeprowadzona bez uwag. Dokumentacja jest niekompletna - nie okazano dowodu rejestracyjnego ani karty pojazdu.

1. Identyfikacja pojazdu

Marka / model	VOLVO XC90 19-24	Wersja	XC90 B5 D AWD Ultimate Bright 7os aut
Nr rejestracyjny	GA337LP	VIN	YV1LFK2V4R1172369
Rok produkcji	2023	Pierwsza rejestracja	15.05.2023
Rodzaj nadwozia	Kombi	Liczba drzwi / miejsc	5 / 7
Silnik / paliwo	R4 / Diesel	Pojemność / moc	1969 cm ³ / 173 kW (235 KM)
Skrzynia biegów	Automatyczna, 8 biegów	Napęd	AWD
Przebieg	29 787 km	Kolor	brak danych
Liczba właścicieli	nie podano	Status danych	spójne w zakresie podstawowej identyfikacji

Podsumowanie identyfikacyjne

VOLVO XC90, rok produkcji 2023, wersja B5 D AWD Ultimate Bright 7-osobowa, silnik wysokoprężny 1969 cm³ o mocy 173 kW (235 KM), automatyczna skrzynia 8-biegowa i napęd AWD. Przebieg: 29 787 km. Numer VIN: YV1LFK2V4R1172369. Koloru nadwozia nie ustalono w danych identyfikacyjnych.

2. Dokumentacja pojazdu

Dowód rejestracyjny	nie okazano	Tablice rejestracyjne	tak
Karta pojazdu / pozwolenie	nie okazano	Instrukcja obsługi	tak
Książka serwisowa	tak	Faktury / historia obsługi	brak danych
Kluczyki	tak	Polisa OC	brak danych
VIN na pojeździe	potwierdzony	Tabliczka znamionowa	udokumentowana fotograficznie

Opis dokumentacji

Przy pojeździe potwierdzono tablice rejestracyjne, kluczyki, instrukcję obsługi i książkę serwisową. Nie okazano dowodu rejestracyjnego ani karty pojazdu. Numer VIN na pojeździe jest udokumentowany fotograficznie. Brak danych o polisie OC i fakturach serwisowych.

3. Ogumienie i pomiar lakieru

Opony przód	Pirelli P ZERO 275/35 R22	Opony tył	Pirelli P ZERO 275/35 R22
Bieżnik przód	lewa 4,1 mm / prawa 4,0 mm	Bieżnik tył	lewa 5,0 mm / prawa 5,0 mm
Sezon	letnie	Felgi	aluminiowe 22"
DOT przód	3523 / 2523	DOT tył	2423 / 2423
Koło zapasowe	nie	Zestaw naprawczy	tak
Zakres lakieru	0-150 µm - norma	Elementy lakierowane	brak potwierdzenia napraw
Elementy szpachlowane	nie stwierdzono	Uwagi pomiarowe	zderzaki - brak danych

Ocena ogumienia i powłoki lakierniczej

Na wszystkich mierzonych metalowych elementach nadwozia odnotowano zakres 0-150 µm, oceniony jako norma. Dla zderzaków brak pomiaru. Ogumienie letnie Pirelli P ZERO w rozmiarze 275/35 R22. Bieżnik osi przedniej 4,0-4,1 mm, osi tylnej 5,0 mm. Stwierdzono mechaniczne uszkodzenia felg przednich oraz nacięcie boku opony - zakwalifikowane jako N. Zarysowanie tylnej lewej felgi zakwalifikowano jako A.

4. CEPiK

Status pojazdu	brak danych	Pierwsza rejestracja	15.05.2023
Ostatnie badanie techniczne	brak danych	Następne badanie	brak danych
Ostatni odczyt licznika	brak danych	OC	brak danych
Liczba właścicieli	nie podano	Ważne adnotacje	brak danych

Opis CEPiK

Brak dokumentu CEPiK w materiale przekazanym do opracowania. Dane rejestracyjne, badania techniczne, OC i historia odczytów licznika nie zostały ustalone.

5. Historia pojazdu szkodowa

Data zdarzenia	brak danych	Przebieg	brak danych
Kwota	brak danych	Zakres	brak danych
Status	brak potwierdzonej historii szkodowej	Uwagi	do weryfikacji

Opis historii szkodowej

Brak potwierdzonych danych o zarejestrowanych szkodach komunikacyjnych. Materiał zawiera opis bieżącego stanu i uszkodzeń eksploatacyjnych, bez potwierdzenia historii zdarzeń szkodowych.

6. Wyposażenie pojazdu

Wyposażenie potwierdzone

- ABS, układy stabilizacji i kontroli trakcji, systemy bezpieczeństwa SIPS/WHIPS
- Aktywny tempomat ACC, Lane Keeping Aid, rozpoznawanie znaków, czujniki parkowania przód/tył
- Kamera cofania, Head-Up Display, cyfrowy zestaw wskaźników 12,3"
- Klimatyzacja automatyczna 4-strefowa, ogrzewane fotele przednie i tylne, podgrzewana kierownica
- Elektrycznie regulowane fotele przednie, pamięć fotela kierowcy
- Nawigacja Sensus, system audio Harman/Kardon, Android Auto i Apple CarPlay
- Panoramiczne okno dachowe, relingi dachowe, elektryczna klapa bagażnika
- Felgi aluminiowe 22" Diamond Cut/Black z ogumieniem 275/35 R22, lakier metalizowany
- Zawieszenie Touring, pakiet Intellisafe Surround, Keyless entry

Braki / elementy do weryfikacji

Nie okazano dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, koła zapasowego, podnośnika i narzędzi ani klucza do kół.
Gaśnica - nie. Pozostałe elementy niewymienione powyżej: brak danych lub nie ustalono.

7. Stan mechaniczny i opis słowny stanu technicznego

7.1 Nadwozie i powłoka lakiernicza

Pomiar powłoki lakierniczej na elementach metalowych: 0-150 μm , zakres oceniony jako norma. Nie stwierdzono potwierdzonych napraw blacharsko-lakierniczych. Zarysowana listwa tylnego lewego błotnika 1 x 0,3 - A2, do weryfikacji/polerowania. Brak widocznych śladów korozji w opisie stanu.

7.2 Zderzaki i elementy z tworzywa

Tylny zderzak - uszkodzenie mechaniczne 1 x 0,2 - N4. Zalecana naprawa po ocenie zakresu uszkodzenia. Pozostałe elementy z tworzywa: brak potwierdzonych uszkodzeń.

7.3 Wnętrze pojazdu

Wnętrze bez stwierdzonych uszkodzeń mechanicznych. Potwierdzono normalne ślady eksploatacyjne. Brak potwierdzonych rozdarć, przepaleń lub trwałych plam.

7. Stan mechaniczny i opis słowny stanu technicznego - cd.

7.4 Przestrzeń bagażowa / ładunkowa

Przestrzeń bagażowa udokumentowana fotograficznie. Zestaw naprawczy - tak. Koło zapasowe - nie. Brak potwierdzonych uszkodzeń wykładziny i elementów bagażnika.

7.5 Koła, felgi i ogumienie

Felga przednia lewa - dwa głębokie otarcia 3 x 0,5 - N1. Felga przednia prawa - otarcie wzdłuż rantu 8 x 0,5 - N2. Bok opony - uszkodzony/nacięty 1 x 1 - N3, zalecana wymiana opony. Felga tylna lewa - zarysowanie 3 x 3 - A1. Ogumienie Pirelli P ZERO 275/35 R22, bieżnik 4,0-5,0 mm.

7.6 Mechanika

Stan silnika dobry; poziom oleju i płynu chłodniczego OK; brak hałasów i dymienia. Skrzynia biegów, wał napędowy, zawieszenie, amortyzatory, hamulce, układ kierowniczy, wydech, klimatyzacja, ogrzewanie, instalacja elektryczna, oświetlenie, wycieraczki i klakson oceniono jako sprawne. Akumulator - dobry. Jazda próbna przeprowadzona bez uwag.

8. Jazda próbna

Jazda próbna	przeprowadzona	Warunki	brak danych
Przyspieszanie	bez uwag	Hamowanie	bez uwag
Prowadzenie	bez uwag	Skrzynia podczas jazdy	bez uwag
Kontrolki / błędy	brak zgłoszonych uwag	Wniosek	jazda próbna bez zastrzeżeń

Opis jazdy próbnej

Jazda próbna została przeprowadzona. W uwagach nie odnotowano zastrzeżeń dotyczących prowadzenia, pracy skrzyni biegów ani hamowania. Nie zgłoszono kontrolek lub błędów wymagających diagnostyki.

9. Klasyfikacja uszkodzeń według PZWLP


Nr	Element / lokalizacja	Rodzaj / wymiar	Kwalifikacja
N1	Felga przednia lewa	dwa głębokie otarcia, 3 x 0,5	N - nieakceptowalne
N2	Felga przednia prawa	otarcie wzdłuż rantu, 8 x 0,5	N - nieakceptowalne
N3	Bok opony	nacięcie / uszkodzenie, 1 x 1	N - nieakceptowalne
N4	Zderzak tylny	uszkodzenie mechaniczne, 1 x 0,2	N - nieakceptowalne
A1	Felga tylna lewa	zarysowanie, 3 x 3	A - warunkowo / do weryfikacji
A2	Listwa tylnego lewego błotnika	zarysowanie, 1 x 0,3	A - warunkowo / do weryfikacji

Reguły skrócone PZWLP

N: uszkodzenia mechaniczne, głębokie otarcia, nacięcie boku opony i uszkodzenie zderzaka. A: powierzchniowe zarysowania bez potwierdzonego ubytku materiału, wymagające polerowania lub ponownej weryfikacji. P: zdjęcia dokumentacyjne bez kwalifikacji szkody.

10. Zdjęcia podstawowe

F1 - PRZÓD POJAZDU

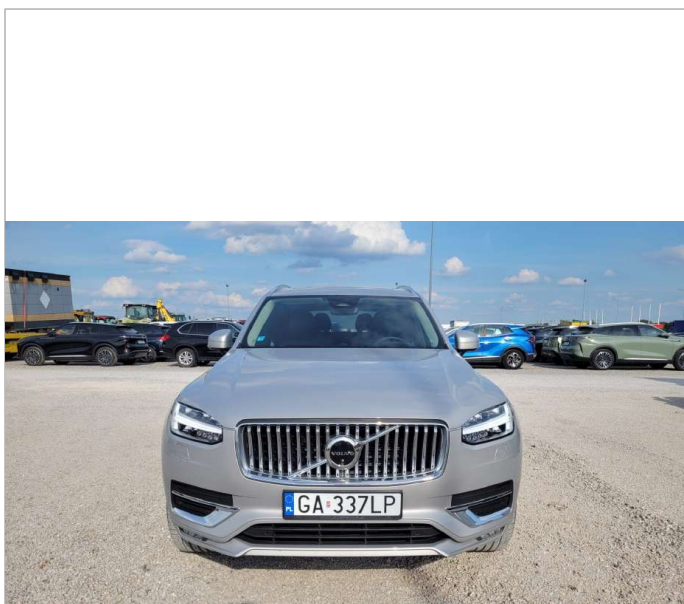


Widok category przodu pojazdu.

F2 - TYŁ POJAZDU



Widok category tyłu pojazdu.

F3 - LEWY BOK

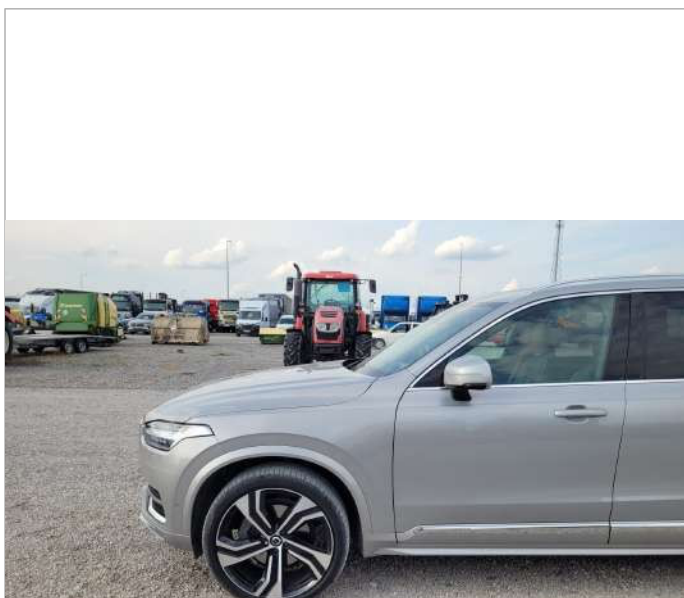

Widok lewej strony pojazdu.

F4 - PRAWY BOK



Widok prawej strony pojazdu.

11. Uszkodzenia N - nieakceptowalne / ponadnormatywne

N1 - FELGA PRZEDNIA LEWA



Dwa głębokie otarcia felgi, 3 x 0,5. Kwalifikacja N. Zalecenie: naprawa / renowacja felgi.


N2 - FELGA PRZEDNIA PRAWA



Felga otarta wzdłuż rantu, 8 x 0,5. Kwalifikacja N. Zalecenie: naprawa / renowacja felgi.

11. Uszkodzenia N - ciąg dalszy

N3 - BOK OPONY

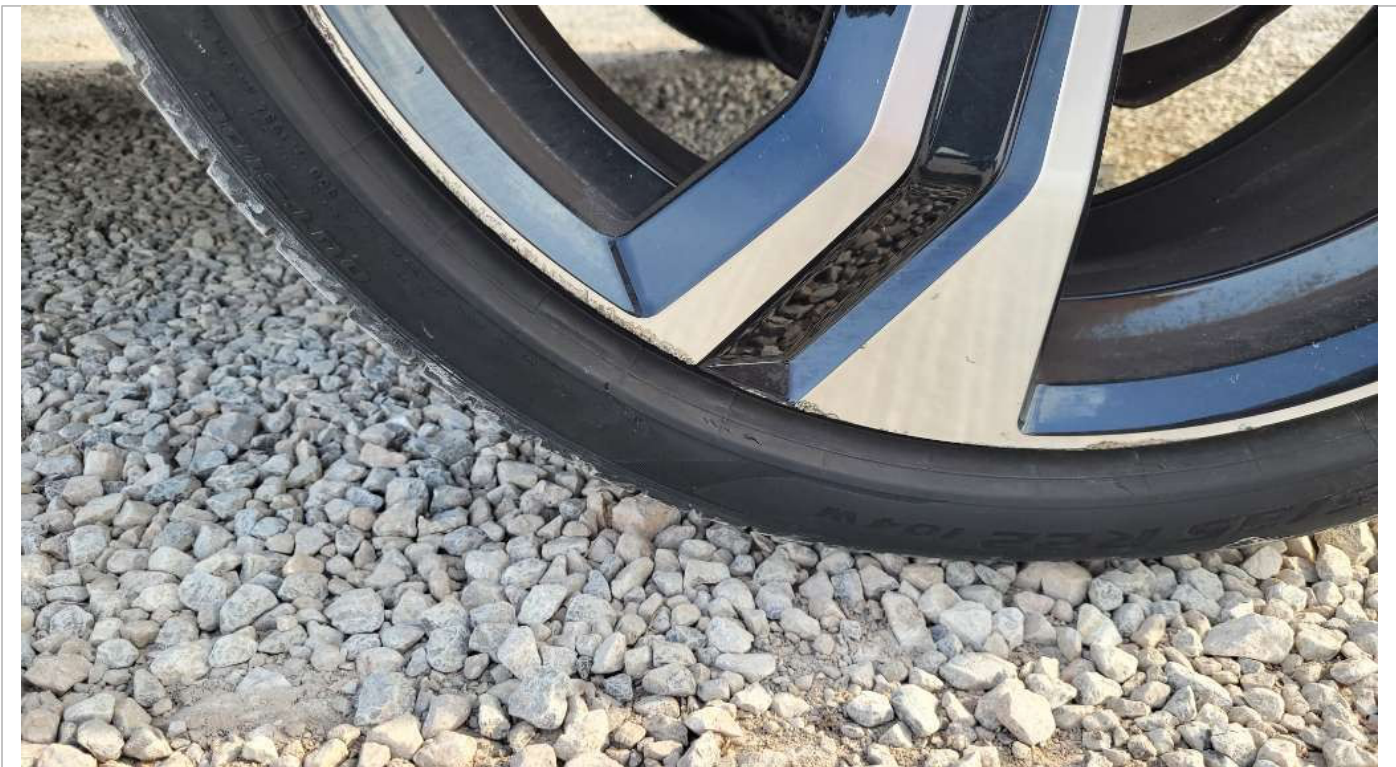

Uszkodzony, nacięty bok opony, 1 x 1. Kwalifikacja N. Zalecenie: wymiana opony.

N4 - ZDERZAK TYLNY



Uszkodzenie mechaniczne tylnego zderzaka, 1 x 0,2. Kwalifikacja N. Zalecenie: naprawa po ocenie zakresu.

12. Uszkodzenia A - akceptowalne warunkowo / do weryfikacji

A1 - FELGA TYLNA LEWA



Zarysowanie felgi 3 x 3. Kwalifikacja A. Warunek: ocena po czyszczeniu / ewentualna renowacja.

A2 - LISTWA TYLNEGO LEWEGO BŁOTNIKA



Zarysowanie listwy 1 x 0,3. Kwalifikacja A. Warunek: polerowanie / ponowna weryfikacja.


13. Galeria P - pozostałe zdjęcia bez kwalifikacji szkody

P1 - WNĘTRZE / KOKPIT




Dokumentacja stanu wnętrza.

P2 - KIEROWNICA

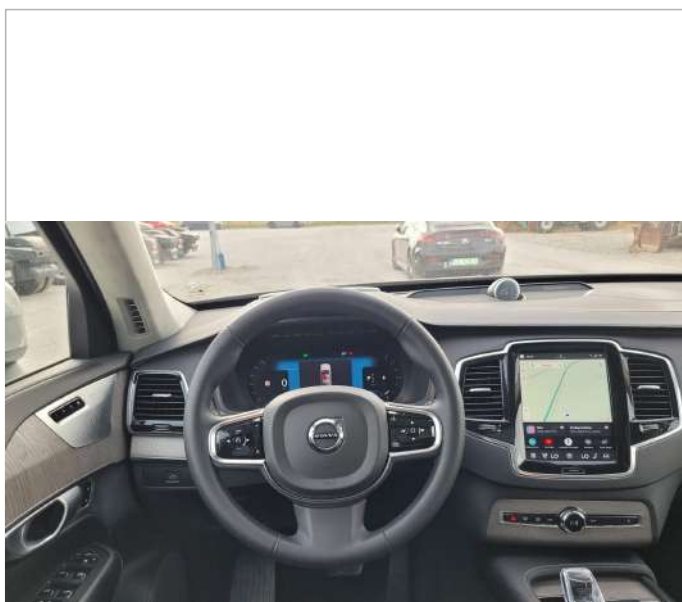


Dokumentacja wyposażenia wnętrza.

P3 - LICZNIK

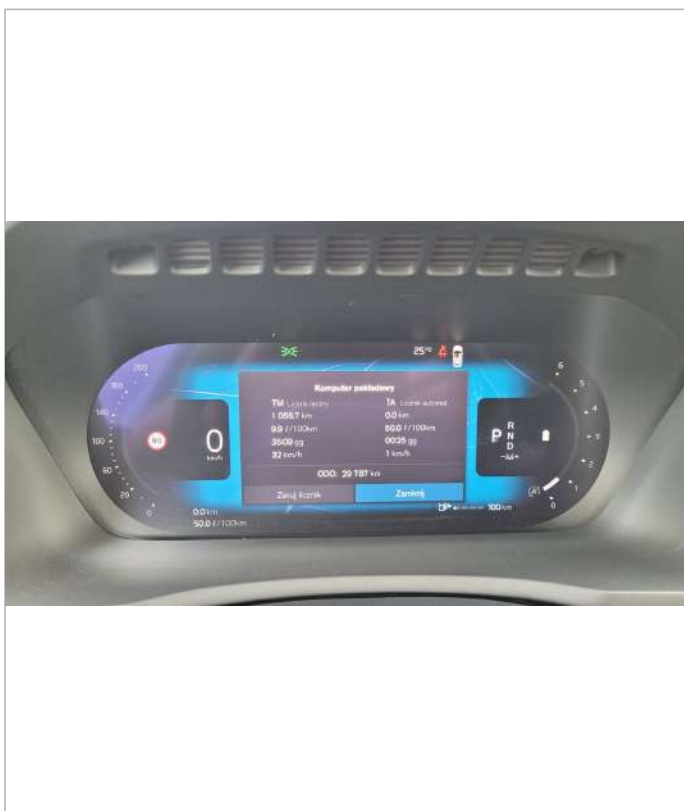

Dokumentacja wskazań zestawu wskaźników.


P4 - KAMERA / MULTIMEDIA

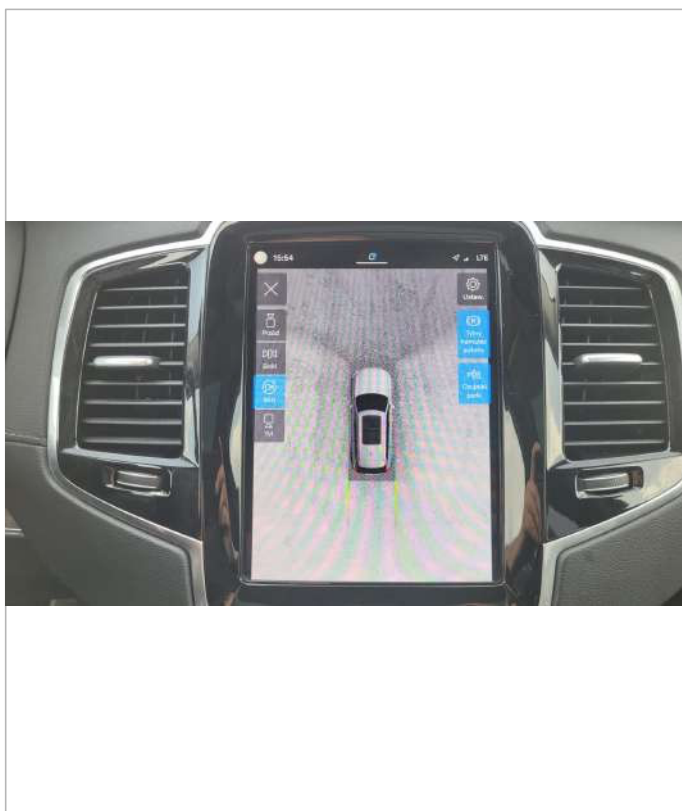

Dokumentacja systemu multimedialnego.

13. Galeria P - ciąg dalszy

P5 - NAWIGACJA

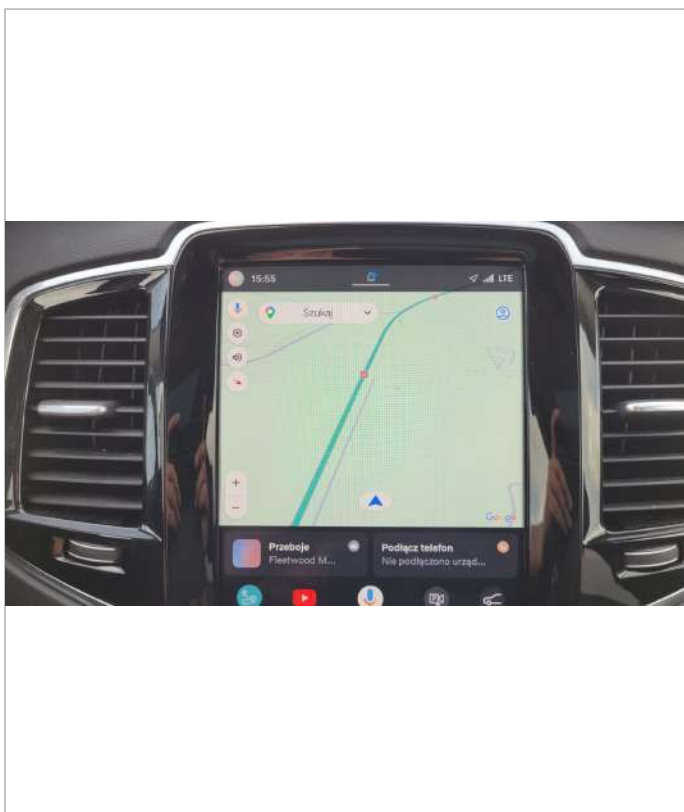

Dokumentacja systemu nawigacji.

P6 - VIN



Dokumentacja numeru identyfikacyjnego.

P7 - TABLICZKA ZNAMIONOWA



Dokumentacja tabliczki znamionowej.


P8 - BAGAŻNIK



Dokumentacja przestrzeni bagażowej.


13. Galeria P - ciąg dalszy

P9 - KOMORA SILNIKA

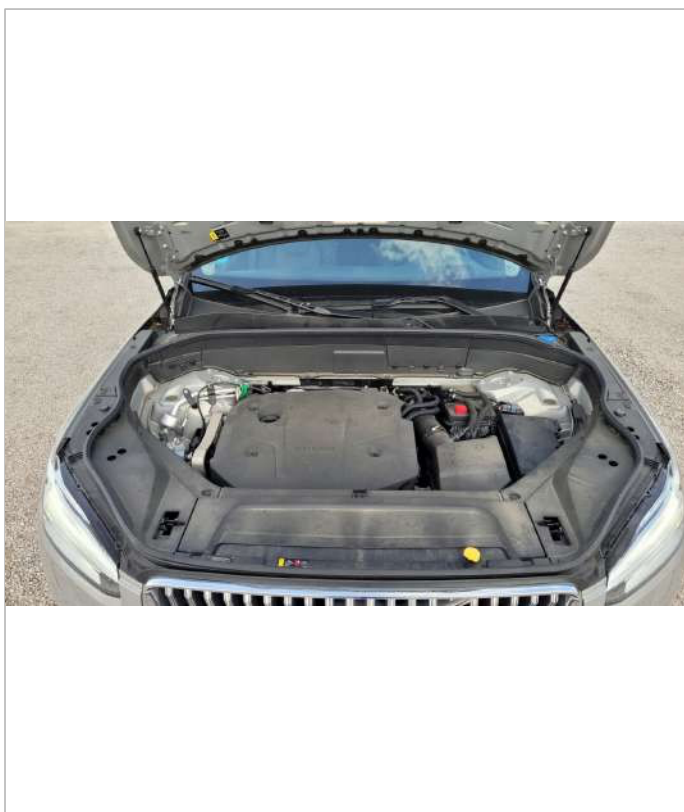


Dokumentacja komory silnika.

P10 - PODWOZIE PRZÓD

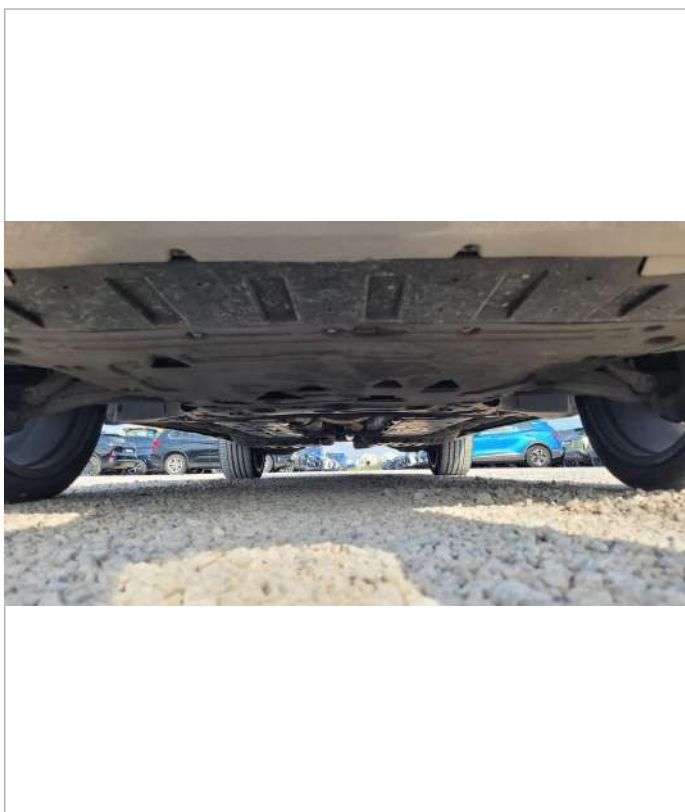

Dokumentacja podwozia.

P11 - PODWOZIE TYŁ

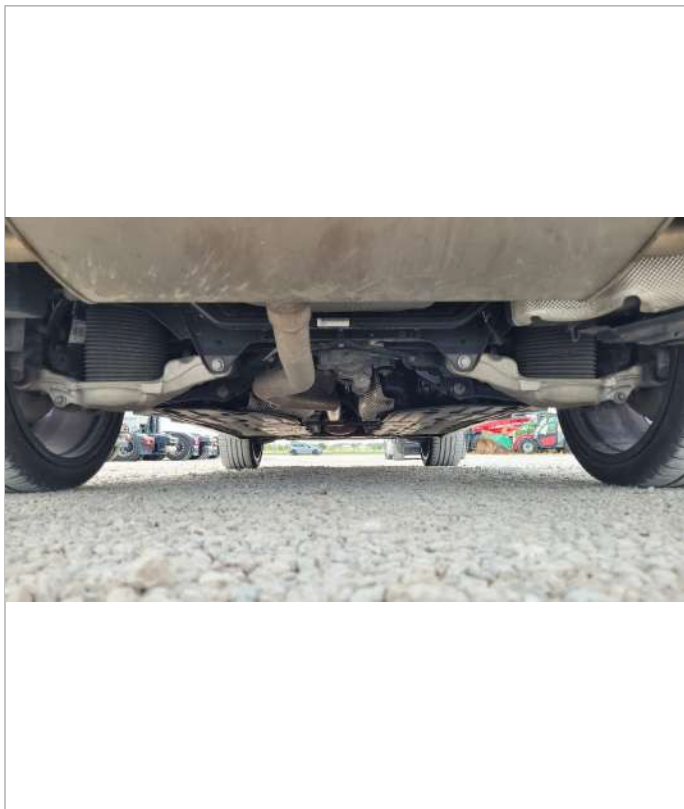

Dokumentacja podwozia.

P12 - INSTRUKCJA OBSŁUGI



Dokumentacja wyposażenia i instrukcji.

14. Podsumowanie końcowe

Pojazd VOLVO XC90, rok produkcji 2023, przebieg 29 787 km. Podstawowa identyfikacja pojazdu została ustalona, natomiast dokumentacja jest niekompletna - nie okazano dowodu rejestracyjnego ani karty pojazdu. Pomiary powłoki lakierniczej na elementach metalowych mieszczą się w zakresie 0-150 µm i zostały ocenione jako norma. O gumienie Pirelli P ZERO 275/35 R22 ma bieżnik 4,0-5,0 mm. Stwierdzono dwa uszkodzenia felg przednich, nacięcie boku opony oraz uszkodzenie tylnego zderzaka - zakwalifikowane jako N. Zarysowanie tylnej lewej felgi i listwy tylnego lewego błotnika zakwalifikowano jako A do weryfikacji. Stan mechaniczny oceniono jako dobry, a jazda próbna została przeprowadzona bez uwag. Brak danych CEPiK i potwierdzonej historii uszkodzeń.

Zalecenia

- Wymienić oponę z naciętym bokiem przed dalszą eksploatacją.
- Naprawić / poddać renowacji felgi przednie z głębokimi otarciami.
- Zweryfikować i naprawić uszkodzenie tylnego zderzaka.
- Oczyszczyć i ponownie ocenić zarysowanie tylnej lewej felgi oraz listwy błotnika.
- Uzupełnić brakującą dokumentację pojazdu oraz - jeżeli wymagane - sprawdzić dane CEPiK.